

STARTER 438168

MANCATO FUNZIONAMENTO STARTER


Il motorino di avviamento Valeo PN 438168 è stato oggetto di resi in garanzia in quanto non funzionanti o con poco "spunto".

A seguito di analisi, è emerso che tale **problema può essere causato da una errata sequenza di collegamento dei cablaggi al motorino stesso.**

E' infatti emerso che, salvo problemi all'impianto di alimentazione (cavi, batteria ecc), una sequenza di assemblaggio non corretta provoca un contatto non sufficiente al passaggio di corrente previsto e, quindi, una mancata partenza del motorino o un avvio con poca potenza.

Al fine di non incorrere in mancati o cattivi funzionamenti del motorino, la corretta sequenza di collegamento, a partire dal motorino, è la seguente:

1 -Cavo di accensione con spina => 2 - Cavo batteria => 3 - Cavo alternatore

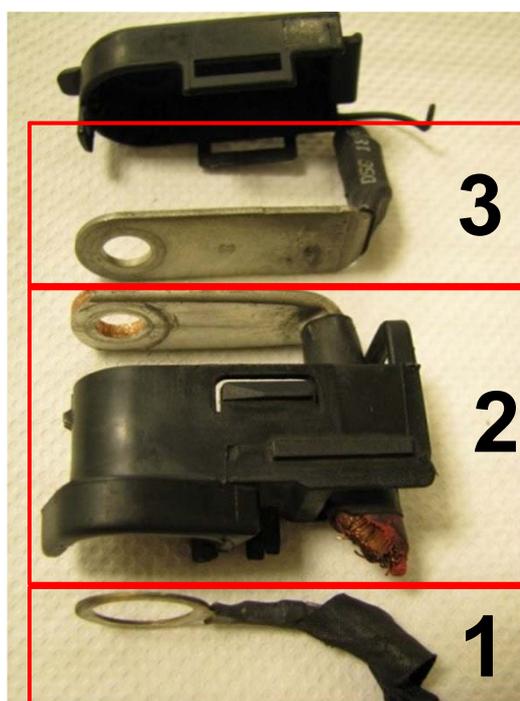

Questa sequenza di accoppiamento garantisce una superficie di contatto sufficiente fra il polo del motorino ed il cavo di accensione tale da permettere il corretto funzionamento del motorino stesso.

Valeo raccomanda di affidarsi sempre a professionisti del settore per il montaggio e la manutenzione dei suoi prodotti.



www.valeoservice.it

Valeo Service Adriatic
Via Asti 89 - 10026 Santena (TO) - Italy
Tel. : +39 011 94951

Valeo
Service